

МБОУ ДО «Детская школа искусств № 50»

ОТЕТ

по устранению нарушений по предписаниям контролирурующих органов за 2019 г.

В мае 2018 года в помещениях МБОУ ДО «ДШИ № 50» была проведена проверка ОНД Кировского района ОНДПР г. Кемерово, г. Березовского и Кемеровского района, УНДПР ГУ МЧС России по Кемеровской области и выдано Предписание № 14\1\5 от 10.05.2018 г. На данный момент выполнены следующие пункты Предписания:

№	Нарушение по предписанию	Мероприятия по устранению нарушений предписания	Израсходовано на устранение нарушений	Необходимо для устранения нарушений	Дата устранения
1	Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету в общем коридоре первого этажа менее 2-х метров (фактически в 2-х местах установлены конструкции из гипскартона, уменьшающие высоту до 1,82 и 1,85 метра).	Проведлись исследования по оценке пожарного риска Проведена строительная экспертиза Требуется провести ремонтные работы	85000,00 20000,00	301786,24	01.10.2018 г. 30.06.2019 г.
2	Допущено устройство порога на путях эвакуации из помещения актового зала, расположенного на 1-м этаже.	Работы выполнены силами технического персонала школы			01.08.2018 г.
3	Отсутствуют двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров на 1-м и 2-м этажах в лестничную клетку, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации.	Проведена строительная экспертиза (20000,00 руб.) Требуется провести ремонтные работы	98260,28	140100,83	01.08.2019 г.
4	В полу на путях эвакуации 1-го этажа допущены перепады высот менее 45 см.	Работы выполнены силами технического персонала школы			01.08.2018 г.
5	Предел огнестойкости заполнения проемов (дверей) в противопожарной перегородке, отделяющей помещения различных классов функциональной пожарной опасности, не	Установлена противопожарная дверь	23021,11		03.06.2019 г.

	соответствует установленным требованиям (не установлена противопожарная дверь 2-го типа), а именно не отделены противопожарной дверью подсобное помещение для рабочих и общей коридор 1-го этажа.			
6	Система пожарной сигнализации не обеспечивает подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно – контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, в здании класса функциональной пожарной опасности Ф 4.1 – с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации в корпусе № 1	Установлено дополнительное оборудование (антенна) для усиления сигнала и заключен договор с ООО «Стройавтоматика» на обслуживание передачи сигнала	23562,00	01.08.2018 г.
7	Система пожарной сигнализации не обеспечивает подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно – контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, в здании класса функциональной пожарной опасности Ф 4.1 – с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации в корпусе № 2.	Установлено дополнительное оборудование (антенна) для усиления сигнала и заключен договор с ООО «Стройавтоматика» на обслуживание передачи сигнала (23562,00 р.)		
8	Отсутствуют на дверях складского помещения, где осуществляются стеллажное хранение, обозначений категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также зоны в соответствии с главами 5 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в корпусе №1.	Изготовлены таблички и произведен расчет по определению категорий по взрывопожарной и пожарной опасности помещений в количестве 4 шт.	14000,00	01.08.2018 г.
9	Отсутствуют на дверях электропитовой, а также складских помещений в подвальном этаже обозначение категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также зоны в соответствии с главами 5 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в корпусе № 2.	Изготовлены таблички и произведен расчет по определению категорий по взрывопожарной и пожарной опасности помещений в количестве 4 шт. (14000,00 р.)		

10	Пожарный шкаф выполнен из горючих материалов.	Пожарные шкафы из негорючих материалов установлены	6750,00		03.06.2019 г.
11	Не обеспечено исправное состояние систем и установок противопожарной защиты и не организовано проведение проверки их работоспособности в соответствии с инструкцией на технические средства завода – изготовителя, национальными и (или) международными стандартами и не оформлен акт проверки в корпусе № 1	Установлена новая пожарная сигнализация. Проверка работоспособности оформляется актом и журналом	469764,00		01.08.2018 г.
12	Не обеспечено исправное состояние систем и установок противопожарной защиты и не организовано проведение проверки их работоспособности в соответствии с инструкцией на технические средства завода – изготовителя, национальными и (или) международными стандартами и не оформлен акт проверки в корпусе № 2	Проверка работоспособности оформляется актом и журналом			01.08.2018 г.
13	Помещение натормортного фонда не оборудовано дымовыми пожарными извещателями.	Проведен монтаж новой пожарной сигнализации			01.08.2018 г.
14	Система пожарной сигнализации формирует команду на управление системой оповещения людей о пожаре при срабатывании одного пожарного извещателя без перезапроса состояния пожарного извещателя.	Проведен монтаж новой пожарной сигнализации			01.08.2018 г.
15	Отсутствует эвакуационное освещение в помещении актового зала со сценой, в проходах для эвакуации людей, при числе эвакуирующихся более 50 человек.	Приобретены и установлены светильники (работы выполнены Кемеровской службой спасения)	26000,00		01.08.2018 г.
16	Не обеспечена обработка деревянных конструкций сценической коробки в актовом зале, а также горючих декораций огнезащитными составами с составлением соответствующего акта в котором указана дата пропитки и срок ее действия.	Работы выполнены Проведена стирка «одежды сцены» Проведена огнезащитная обработка «одежды сцены» Проведена огнезащитная обработка сцены и замена материалов на огнестойкие	13160,00 40620,00 389999,00		31.12.2018 г. 31.12.2018 г. 28.02.2019 г.

17	Не предусмотрена система вытяжной противодымной вентиляции из помещения актового зала со сценой, а также из подвального этажа.	Изготовлен проект Проведен монтаж системы дымоудаления Восстановлены окна из подвальных этажей	48400,00 399700,00 31486,00 331626,29	30.03.2019 г. 03.06.2019 г. 30.07.2019 г. 03.06.2019 г.
----	--	--	--	--

И.о. директора МБОУДО «ДШИ № 50»



Е.В. Цаплина